

**Asunto: Junta entrada de gases**

**Turbo** 5435-988-0000 y 5435-988-0002  
**Aplicación** Micra, Clio y Kangoo



Nos ha sorprendido recibir varios turbos de éste modelo en reclamación de garantía en los que hemos observado que la junta de entrada de gases está mal colocada, produciendo un bloqueo parcial del 85% de la salida de gases.

Al bloquear la salida de gases se produce una obstrucción tal que a la vez que hace imposible el funcionamiento del motor, provoca unos empujes contrapuestos tales en las dos turbinas del turbo que provoca su destrucción.

Este turbo se encuentra en las siguientes aplicaciones:

- > Nissan Micra dCi 1.5/4 80 CV
- > Renault Clio dCi 1.5/4 80 CV
- > Renault Kangoo dCi 1.5/4 80 CV

*Turbo con la junta mal montada, observen la marca que dejan los gases de escape sobre la parte sólida de la caracola de escape.*



## BOLETÍN DE SERVICIO

La junta puede ponerse en cuatro posiciones diferentes, aunque solo una es la correcta. Por favor presten atención a la hora de instalarla ya que un mal montaje romperá el turbo y puede afectar incluso al motor.

